



Kaip pakeisti **HONDA**  
**Integra III Coupe (DC5)**  
variklio alyvos ir alyvos  
filtra - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Integra III Coupe (DC5) 2.0 16V Type-R, HONDA Integra III Coupe (DC5) 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – HONDA INTEGRA III  
COUPE (DC5). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 17
- Galvutė alyvos filtrui 65/14-F
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Integra III Coupe (DC5). AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - HONDA Integra III Coupe (DC5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Integra III Coupe (DC5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

2

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.



3

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



4

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Nupilkite panaudotą alyvą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

6 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



7 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 39 Nm.



8 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



9 Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adaptorių 65/14-F. Naudokite terkšlinį raktą.



10 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

11

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



12

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 65/14-F. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo pajėgumo.



13

Nuleiskite automobilį.

14


Atidarykite variklio dangtį.

15

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


16

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

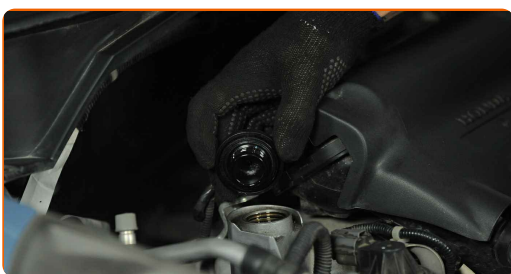

17

Įdėkite piltuvėlį.

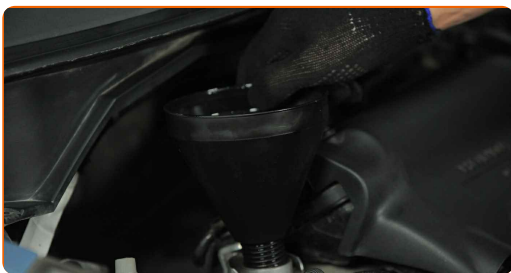



18

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3,6 l.



Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Integra III Coupe (DC5). Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

19

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.




Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

20

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

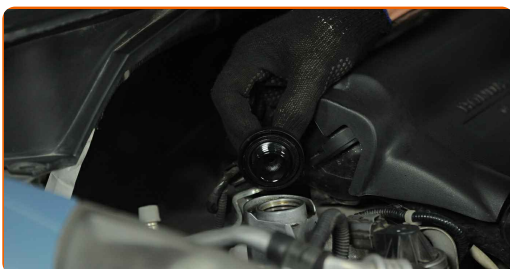



21

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



22

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

23

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

24

Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – HONDA Integra III Coupe (DC5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.